


PRONOUVO 1099

Einbauanleitung

- ↑ PRONOUVO 1099 TYP E (Kern aussen)
- ↑ PRONOUVO 1099 - POROTHERM
- ↑ PRONOUVO 1099 - IMBEX/UNIPOR
- ↑ PRONOUVO 1099 - CAPO
- ↑ PRONOUVO 1099 - THERMOCELLIT

Einbau Deckenlager

- Sauberer, ebener Mörtelüberzug auf Tragwänden von min. 10 mm.
- Lager lose auf aufgehärtetes Mörtelbett mit Deckblatt nach oben verlegen. OK Lager bündig mit OK Deckenschalung.
- Vorhandene Überlappungen an den Stossstellen des Lagers benützen. Verbindungen Deckblattüberlappungen abschneiden und stumpfen Stoss mit Klebeband abdecken.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich des Lagers und der Betondecke weich polstern mit Pronouvo Prorohr.
- Starre Verbindungen zwischen Decke und Tragwand müssen in jedem Fall vermieden werden.
- Nach dem Ausschalen müssen allfällige Betonreste an den Längsrändern des Lagers entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Verputz im Übergang Wand / Decke schneiden (Trennschnitt).

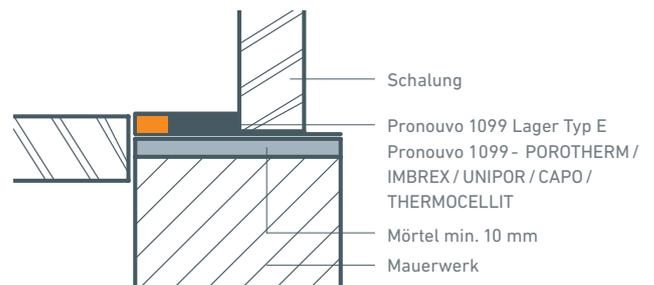

- ↑ Lager Oberkanten Schalung bündig verlegt



- ↑ Fugefreie Verlegung durch Überlappung mit vorstehendem Deckblatt

- ↑ **Trennschnitt**
Trennschnitt gemäss SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) www.malergipser.com.

- ↑ **Wichtig**

